チコーワイヤー支柱（CW）施工手順

ワイヤーの張り方（ワイヤークリップ）

1 ワイヤーと保護ホースを樹木の幹に取付け、樹木側のワイヤーの先端をワイヤークリップで留めます。

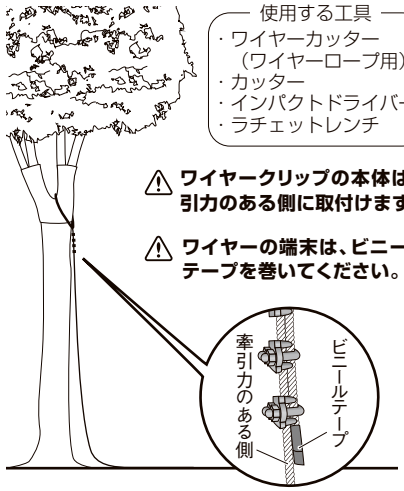

2 アンカーにシャックルを取付けます。

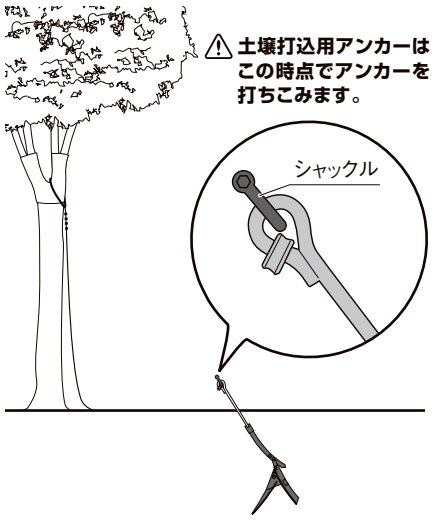

3 シャックルにターンバックルを取付けます。

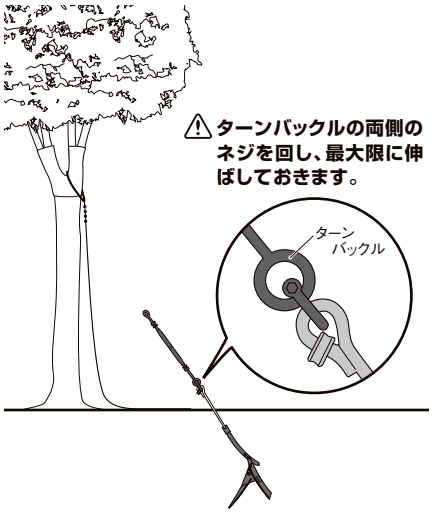

4 ターンバックルにワイヤーを取付け、ワイヤークリップで留めます。

5 ターンバックルの真ん中のへこみにモンキーレンチを挟み、ワイヤーをゆるみなく張ります。

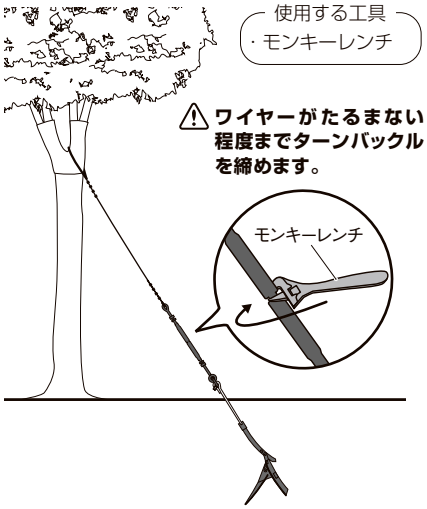

株立ちの場合

アンカーで引っ張る幹同士を、ワイヤーで横方向に結束し、幹裂けを防いでください。

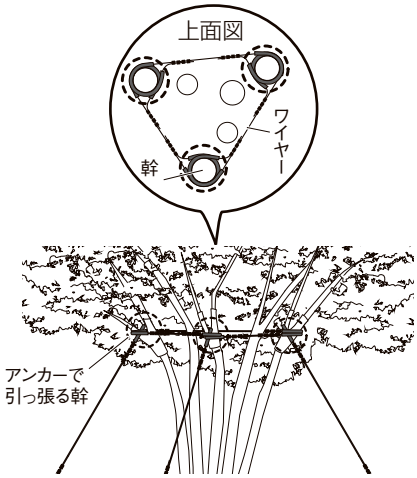

ワイヤーの張り方（全タイプ共通）



ワイヤーカッター
（ワイヤーロープ用）

カッター

モンキーレンチ

インパクト
ドライバー

ラチェットレンチ

ワイヤークリップ	6㎜	8㎜	10㎜
ソケットサイズ	10㎜	13㎜	17㎜

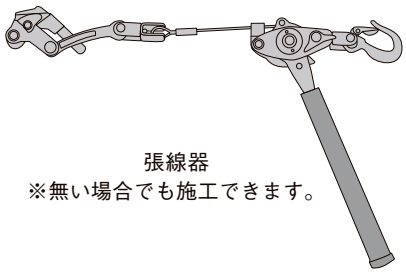

張線器
※無い場合でも施工できます。

チコーワイヤー支柱（CW）施工手順

ミニテーアンカー（CW-1～2 ）の打込み手順

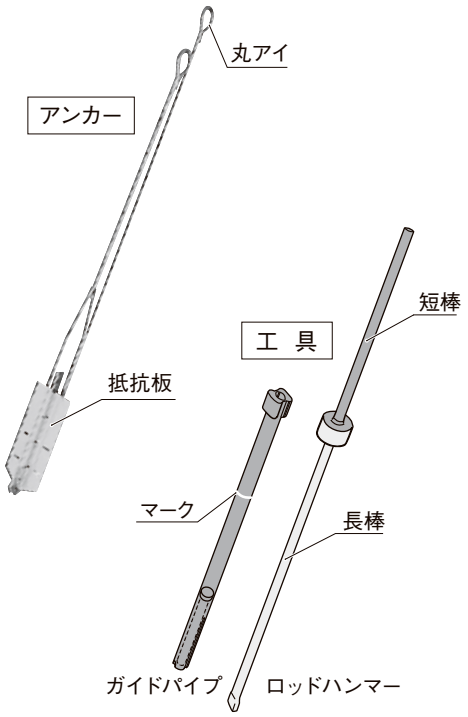

1 直進打ち　打ち始め
ロッドハンマーの短棒をガイドパイプに挿し込み、打ち始めます。

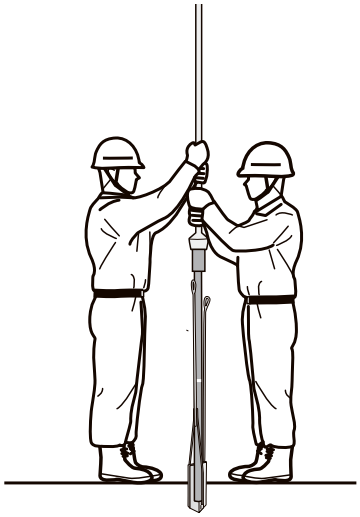

⚠ **打込みの際には、ハンマーのコブの下を持たないで下さい。**

2 ガイドパイプのマークが 地 面に達したところで直進打ち完了

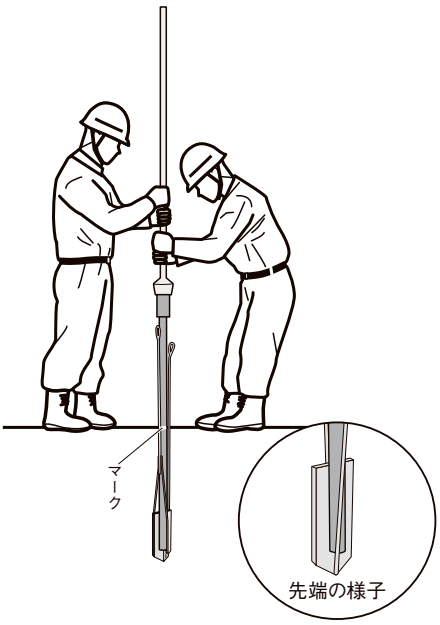

3 ガイドパイプの引き上げ
ロッドハンマーを短棒から長棒に入れ替えて、小刻みに逆叩きし、5cm程引き上げます。

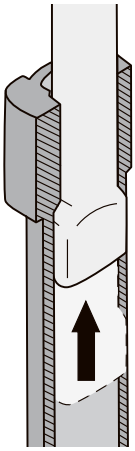

4 展開打ち　打ち始め
ハンマーの長棒をガイドパイプに挿し込み打ち始めます。

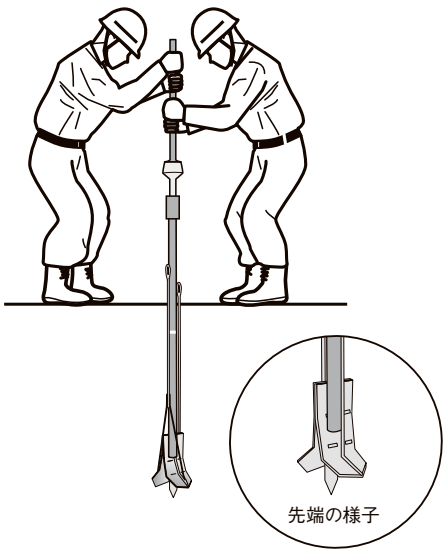

5 展開打ち完了
丸アイの高さがそろったら、ガイドパイプを引き抜き、丸アイにシャックルを取付けます。

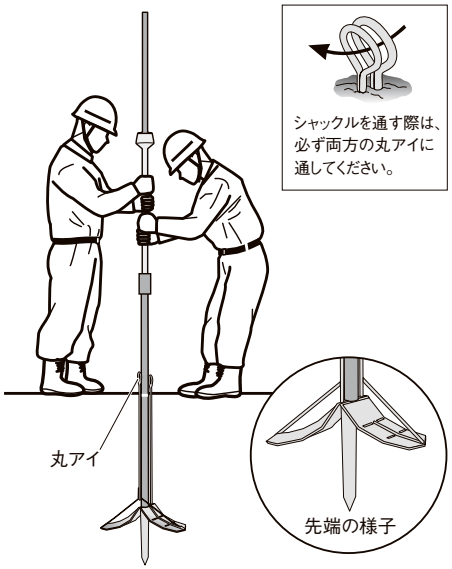

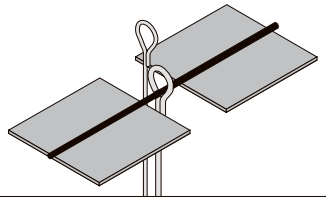

柔らかい地盤に打込む際、アンカーが地面に沈んでしまう場合
大きい方の丸アイに棒などを差し込み、棒と地面の間に棒が沈まないよう板のようなものを挟み、打込んでください。

チコーワイヤー支柱（CW）施工手順

80型アンカー（CW-3～7）の打込み手順

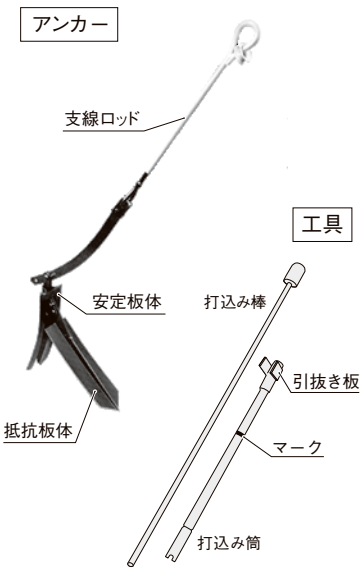

1 まず図の寸法に近い穴を掘ります。

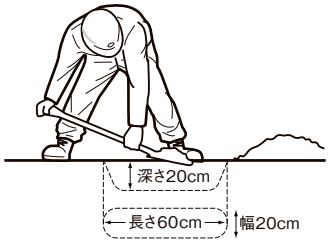

2 穴の端に抵抗板体を図のように支線方向に向けて設置し、打込み棒で安定板受けの上端を叩いて打込みます。

3 安定板受けの上端が穴底に達したところで打込み筒を当てがいます。

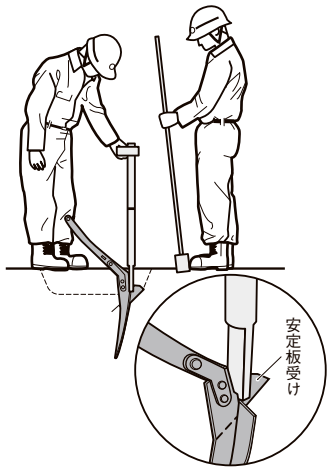

4 打込み筒の中に打込み棒を挿入して、さらに打込みます。

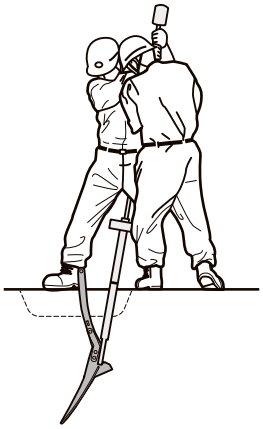

5 案内板の上端が地表から約10㎝低い位置になったところで抵抗板体の打込みを終ります。

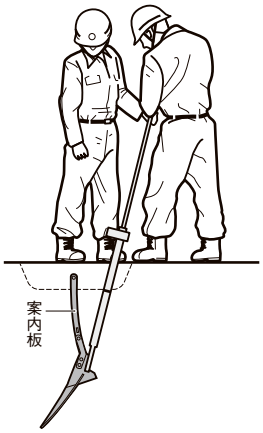

6 打込み筒はそのままにして穴底に出ている案内板に安定板体を嵌め、その後端を叩いて打込みます。

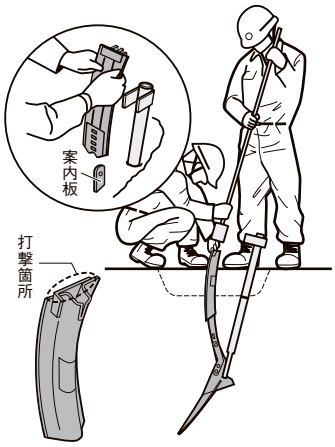

7 安定板体が半分以上地中に没したところで打込み筒を引抜きます（引抜き板を逆叩きすると簡単に抜けます）。

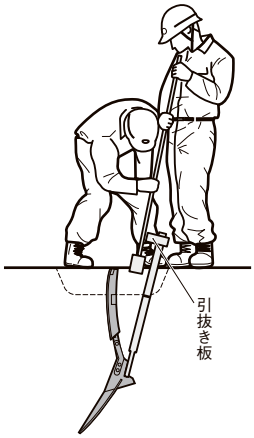

8 打込み筒を安定板体の後端に当てがい、さらに打込みます。

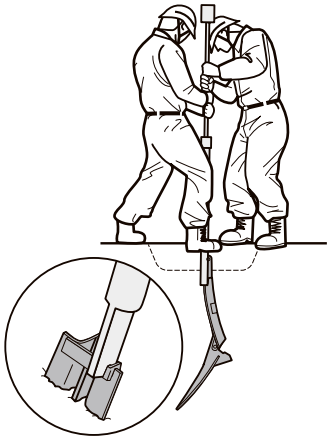

9 打込み筒に刻まれたマークが案内板の上端に一致したところで安定板の打込みは終ります（地中では安定板体のストッパーが安定板受けに当たるため、十分手応えを感じます）。

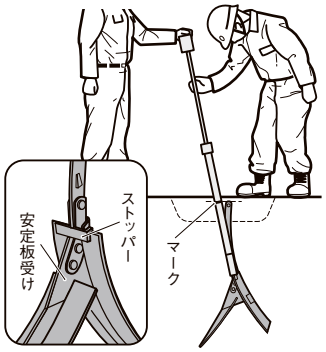

10 打込み筒をそのままの状態にして案内板が樹木の方向に倒れるよう軽く叩き、支線の角度に合せます（案内板が動かないときは安定板体の打込みが不十分ですから、もう少し打込んでみてください）。

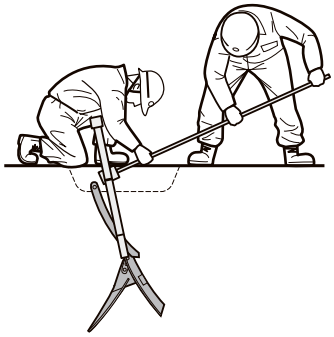

11 打込み筒を抜いて支線ロッドを取付けます。穴を埋め戻して作業は終ります。必ず図のような支線方向でご使用下さい。

※製品改良のため仕様その他を予告なく変更する場合があります。※本製品は本来の目的以外には使用しないでください。